

Modell
Model*Ferrari*VERTRAULICH
CONFIDENTIALGruppe
AreaProgressiv Nr.
Progressive no.Datum
Date


September 2003

3

1189

Hitzeschutzblech Power Unit

Hiermit möchten wir Ihnen mitteilen, dass ab Assembly Nr. **50936** ein thermisches Hitzeschutzblech (ET-Nr. **204065** - Ref. **1**, Fig. **1**) nahe der Power Unit und den Verbindungsleitungen zum Aktuator eingeführt wurde.

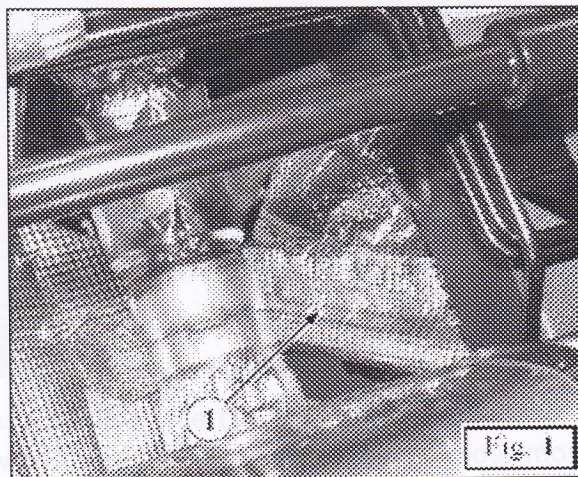


Alle nachzurüstenden Fahrzeuge ersehen Sie bitte auf Seite **3**.


Das für die Umrüstung erforderliche Material wird Ihnen automatisch für Ihre ausgelieferten Fahrzeuge von unserem Ersatzteillager zugeschickt.

Es wurde entschieden alle vor der o.g. Assembly-Nummer nachzurüsten. Bitte verfahren Sie wie nachstehend beschrieben **bei Fahrzeug mit kaltem Auspuff**:

- 1 - Rad hinten rechts demontieren (Siehe Sektion **F 5.03** des Werkstatthandbuchs).
- 2 - Die beiden Schrauben (**2**, Fig. **2**) welche den hinteren Radlauf am Rahmen befestigen, lösen.

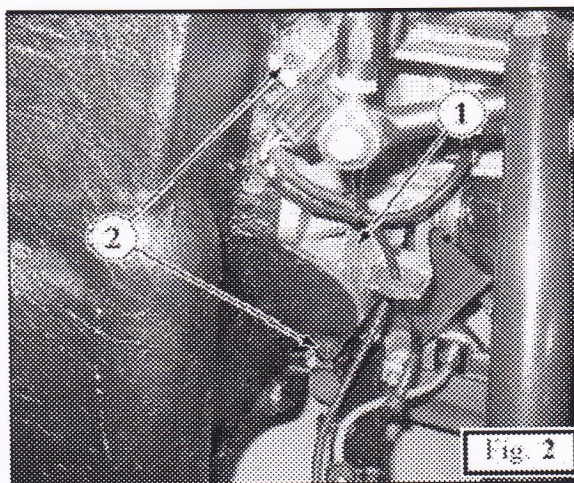

- 3 - Im Motorraum mit der Seite ohne die Befestigungsknöpfe zwischen Radlauf und Rahmen anbringen; die andere Seite des Hitzeschutzes mit den Befestigungsknöpfen um den rechten Rahmen befestigen.
- 4 - Die 3 Befestigungsknöpfe (3, Fig. 3) verschliessen, die umgebogene Seite des Hitzeschutzes muss vom Motorraum sichtbar sein.

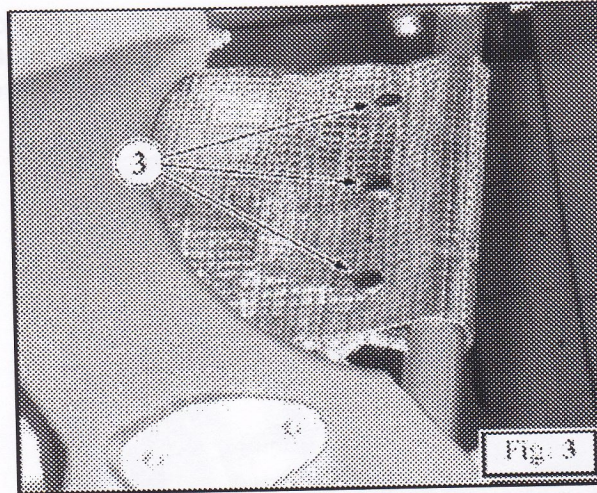

- 5 - Die Seite ohne Befestigungsknöpfe (1) am Rahmen biegen (Fig. 2).
- 6 - Die Schrauben (2) wieder befestigen und das Rad wieder montieren.

Die Kosten für diese Umrüstung bitten wir folgendermassen in Garantie einzureichen:

HITZESCHUTZBLECH POWER UNIT

- Cost Code 23
- Aktions Nr. 114
- Defekt Teil 340175
- Defekt Code 001
- Operationscode 3401759
- Zeit 0,5 h

Diese Umrüstung wird automatisch zum 31. Dezember 2003 geschlossen.