

Betreff: Taktfühler auf Fahrzeugen 348, Mondial t

Ab dem 348/Mondial t-Motor-Nr. 25447 ist der geänderte Hall-Effekt -Taktfühler Zeichnung-Nr. 146322 montiert worden, der auf der Stahlhalter durch 2 M3-Schrauben statt der gestemten Zapfen befestigt ist (Abb. 1).

Der neue Bestandteil ist mechanisch stärker und kann Schwingungen und eine als 150°C höhere Temperatur besser aushalten, wobei eventuelle Misfiring-Probleme vermieden werden, die durch eine doppelte Kraftstoffeinspritzung in denselben Zylinder verursacht werden, was mit dem Fühler alten Typs (der einige Teile mit Funktionsstörungen auch bei Temperaturen unter 100°C vorweisen) erfolgen kann.

Es ist daher notwendig, bei den Fahrzeugen, die sich auf Ihrem Gebiet befinden, und die mit einer Motor-Nr. unter 25447 (Assembly-Nr. 5099) versehen sind, den alten Taktfühler mit dem neuen beim nächsten Serviceeingriff zu ersetzen.

Wenn die Ersetzung ausgeführt worden ist, die Deckelbefestigungsmutter gemäß der Abbildung 2 mit einem gelben Pinselstrich versehen.

Unser Ersatzteildienst wird Ihnen eine Menge von Teilen direkt liefern, die Ihren ersten Bedürfnissen entsprechen.

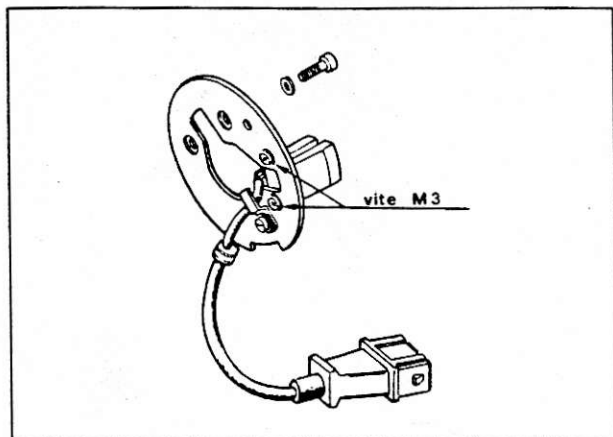


Abb. 1

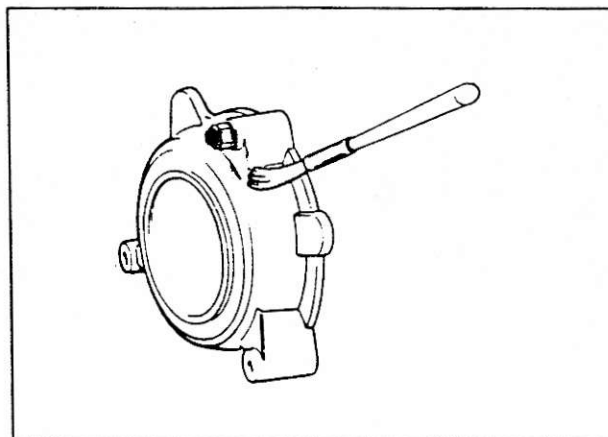


Abb. 2

Die Ersetzung soll mit S.G. unter Angabe der folgenden Daten durchgeführt werden:

- Ausgabecode **23**
- Störungscode **8. 1. 16. 01**
- Arbeitscode **8. 1. 16. 0** (Zeit .4 Std. Mondial t)
(Zeit .7 Std. 348)

Ersatzteile werden unter den üblichen Bedienungen geliefert.